



INA INFO TECHNIQUE



Galets tendeurs 531 0252 30 et 531 0525 30

Risque de confusion

Constructeurs : Seat, Škoda, VW

Modèles :

Seat : Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda : Felicia I, Felicia II, Octavia

VW : Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Moteurs : 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i

Références INA : 531 0252 30
531 0525 30



Photo 1 : à gauche - galet tendeur réf. 531 0252 30,
à droite - galet tendeur réf. 531 0525 30

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues

Il existe un risque de confusion entre les galets tendeurs 531 0252 30 et 531 0525 30 du fait de leurs références très similaires.

Il est impératif de vérifier que la référence de la pièce est correcte avant l'installation. Le risque de confusion est plus important à cause de la similarité des références.

Ne présentant aucune différence visible (image 1), ils ne peuvent être distingués que par les numéros inscrits à l'arrière de la pièce (image 2) :

Référence INA	Numéro imprimé
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548

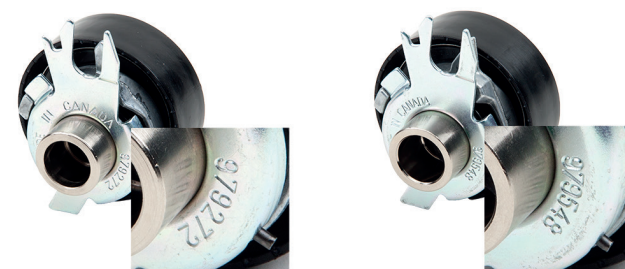


Photo 2 : à gauche - galet tendeur réf. 531 0252 30,
à droite - galet tendeur réf. 531 0525 30

Les deux galets tendeurs sont pourtant techniquement différents et nécessitent des forces de tension du ressort distinctes. Cela influe directement sur la tension de la courroie.

Si les galets tendeurs sont intervertis, la courroie peut flotter et, dans le pire des cas, sauter. Il est possible que cela provoque un endommagement du moteur.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr

www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT