



SERVICE INFO – INA 0069



Fare for forveksling mellom spennerullene 531 0252 30 og 531 0525 30

Produsent:	Seat, Škoda, VW
Modeller:	
Seat:	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda:	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW:	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento
Motorer:	1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI
Artikkel nr.:	531 0252 30 531 0525 30



Figur: Skille mellom spennerulle 531 0252 30 (venstre) og 531 0525 30 (høyre)

Det er en risiko for at spennerullene 531 0252 30 og 531 0525 30 kan forveksles med hverandre.

Ikke bare er artikkelnumrene veldig like, men det er også en veldig liten synlig forskjell mellom de to.

Før montering av spenneruller må det sørges for at delnummeret er riktig. De like numrene betyr at det er en økt risiko for å forveksle disse to komponentene.

Bare pekerne til de to spennerullene og innretningen til pekerne (se bilde) er forskjellig.

Fra et teknisk perspektiv er imidlertid de to enhetene svært forskjellige. Spennerulle 531 0252 30 har en høyere spennkraft og et større driftsomfang enn spennerulle 531 0525 30.

Veksling av spennerullene kan føre til svingning, og dermed gjøre at tannremmen hopper. Det kan også føre til skader på motoren.

Følg kjøretøyprodusentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!