



SERVICE INFO – INA 0081



Monteringsvejledning til strammeenhed 534 0412 10

Bilernes producenter:	Ford
Modeller:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motor:	1.8 TDCi
OE-nr.:	6G9Q-6A228-BC/1425510 8G9Q-6A228-AA/1567809
Best. nr.:	534 0412 10



Billede 1: Version 1



Billede 2: Version 2

I de nævnte køretøjer monterer man ved fremstilling to forskellige strammeenheder til at drive aggregater.

Version 1 (figur 1) kan kun anvendes i forbindelse med dæmperen af vibrationer fra krumtapakslen.


Version 2 (figur 2) kan kun anvendes i forbindelse med dæmperen af vibrationer fra krumtapakslen og i køretøjer med en fast remskive til krumtapakslen.

Derfor tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket udelukkende strammeenhedens version 2.

Ved montering af den af Schaeffler Automotive Aftermarket tilbudte strammeenhed (534 0412 10) skal man ubetinget skifte de af den gamle strammeenhed afmonterede skruer ud til nye skruer (figur 3).

Endvidere skal man hos motorer med dæmpere af krumtapakslens vibrationer kontrollere, om dæmperen er OK og ikke viser nogle skader i gummi-metal forbindelsen.

Hvis dæmperen af krumtapakslens vibrationer er blevet beskadiget, skal den udskiftes.

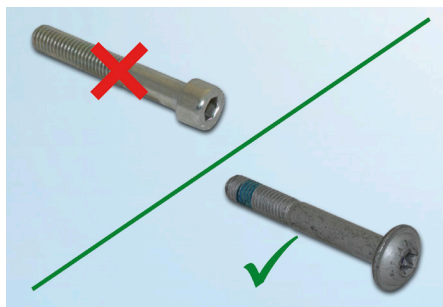

Billede 3: Skruer

Advarsel:

Man bør ubetinget anvende de til strammeenheden vedlagte skruer!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.