

INFO TECHNIQUE



Instructions de montage pour le bras tendeur réf. 534 0412 10

Constructeur : Ford

Modèles : Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Moteur: 1.8 TDCi

Références OE :

6G9Q-6A228-BC / 1425510
8G9Q-6A228-AA / 1567809

Référence INA :

534 0412 10



Photo 1: modèle 1



Photo 2: modèle 2

Le système d'entraînement des accessoires des véhicules désignés ci-dessus est équipé de deux bras tendeurs différents.

Le premier modèle (**photo 1**) ne peut être utilisé qu'en combinaison avec une poulie damper.

Le deuxième modèle (**photo 2**) peut, lui, être utilisé, et sur les véhicules équipés d'une poulie damper, et sur ceux équipés d'une poulie de vilebrequin rigide.

C'est la raison pour laquelle Schaeffler Automotive Aftermarket propose uniquement ce deuxième modèle.

Lors du montage du bras tendeur réf. 534 0412 10 proposé par Schaeffler Automotive Aftermarket, il est impératif de remplacer l'ancienne vis du bras tendeur par la nouvelle vis fournie avec la pièce (**photo 3**).

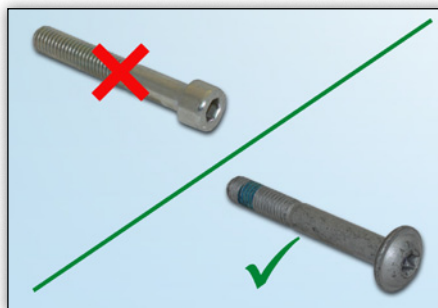


Photo 3: vis

De plus, sur les moteurs équipés de poulie damper, il est indispensable de s'assurer que celle-ci ne présente aucun défaut mécanique et qu'il n'y a pas d'endommagement au niveau de la jonction entre le caoutchouc et le métal.

Si elle présente le moindre défaut, la poulie damper doit être impérativement remplacée.

Attention :

Utiliser impérativement la vis livrée avec le bras tendeur !



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 09.2011

INA 0081

Sous réserve de modifications techniques
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

Pour plus d'informations:

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

