

# SERVICE-INFO



## Montage-instructie voor spanrol 534 0412 10

**Fabrikant:** Ford  
**Modellen:** Galaxy, Mondeo IV, S-Max  
**Motor:** 1.8 TDCi  
**OE-nummers:** 6G9Q-6A228-BC / 1425510  
8G9Q-6A228-AA / 1567809  
**Artikelnr.:** 534 0412 10



Fig. 1: Versie 1



Fig. 2: Versie 2

In de genoemde voertuigen worden in de fabriek twee verschillende versies van de spanarm voor de aggregaataandrijving gemonteerd.

Versie 1 (Fig. 1) kan alleen worden toegepast in combinatie met een krukastrillingsdemper.

Versie 2 (Fig. 2) kan zowel in voertuigen met krukastrillingsdemper als in voertuigen met starre krukspolie worden gemonteerd.

Daarom biedt Schaeffler Automotive Aftermarket uitsluitend de spanarm in versie 2 aan.

Bij de montage van de door Schaeffler Automotive Aftermarket aangeboden spanarm 534 0412 10 moet er beslist op worden

gelet dat de verwijderde schroef van de oude spanarm door de bijgevoegde nieuwe schroef (Fig. 3) wordt vervangen.

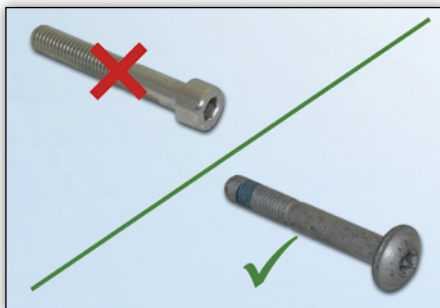


Fig. 3: Schroef

Bovendien moet bij motoren met krukastrillingsdemper worden gecontroleerd of deze mechanisch in orde is en geen beschadigingen in de rubbermetaalverbinding vertoont.

Als de krukastrillingsdemper defect is, moet deze worden vervangen.

### Let op:

Gebruik altijd de bij de spanarm meegeleverde schroef!



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op [www.schaeffler-Aftermarket.com](http://www.schaeffler-Aftermarket.com) of via RepXpert [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versie 09.2011

INA 0081

Onder voorbehoud van technische modificaties  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Verwijzingen naar onderdeelnummers van autofabrikanten worden uitsluitend ter informatie gegeven