



SERVIZIO INFORMAZIONE



Sostituzione del rullo tenditore

e dello smorzatore di vibrazioni

Costruttore: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelli:

Audi: A4, A6
 Seat: Exeo
 Škoda: Superb
 VW: Passat

Codici motore: AWT, AWM, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA

N. art.: 531 0531 20 (sostituito)
 533 0028 20 (sostituito)
 530 0546 09 (attuale/Set)
 530 0546 10 (attuale/KIT)

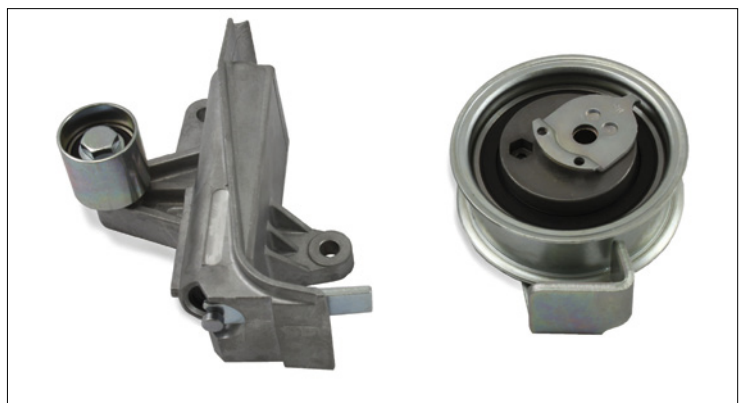


Figura 1: a sinistra smorzatore di vibrazioni 533 0028 20, a destra rullo tenditore 531 0531 20,

Nei veicoli sopra citati lo smorzatore di vibrazioni 533 0028 20 (figura 1, a sinistra) e il rullo tenditore 531 0531 20 (figura 1, a destra) sono stati sostituiti da KIT 530 0546 10 (figura 2, a sinistra) e Set 530 0546 09 (figura 2, a destra).

I nuovi componenti presentano differenze di tipo visivo e funzionale. Nella vecchia versione lo smorzatore di vibrazioni, oltre al rullo tenditore, comprendeva anche una parte preposta al tensionamento della cinghia.

La nuova puleggia di rinvio insieme al supporto 532 0601 10 assolve unicamente alla funzione di rinvio. La tensione della cinghia e lo smorzamento sono affidati esclusivamente al rullo tenditore 531 0840 10.

Non è consentito il montaggio misto, poiché i rispettivi componenti sono tarati l'uno sull'altro e garantiscono solo quando usati assieme la corretta tensione della cinghia.



Figura 2: a sinistra KIT 530 0546 10, a destra Set 530 0546 09

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

