



INA INFO TECHNIQUE



Pompe à eau réf. 538 0314 10

Défaillance causée par l'application d'un produit d'étanchéité supplémentaire

Constructeurs : Chevrolet, Opel

Modèles :

Chevrolet : Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel : Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Moteurs : 1.2, 1.4

Référence INA : 538 0314 10

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues



Photo 1 : 538 0314 10 – Pompe à eau avec joint d'étanchéité

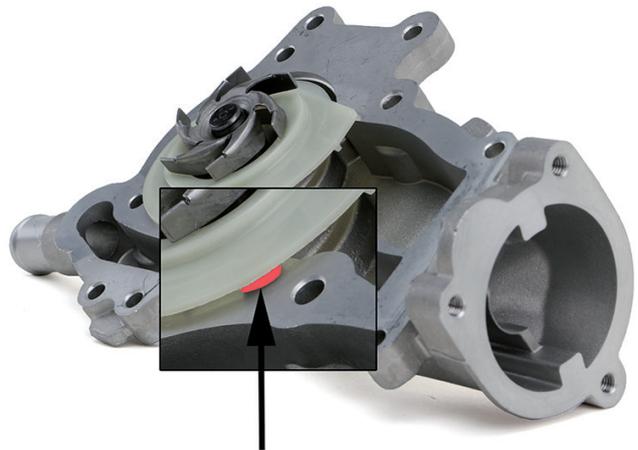


Photo 2 : Détachement du disque plastique provoqué par l'étanchéité excédentaire

La pompe à eau réf. 538 0314 10 est étanchéifiée avec un joint et il ne faut en AUCUN cas rajouter un quelconque autre produit d'étanchéité.

En effet lors du montage, ce produit d'étanchéité déborde entre le carter et le disque en plastique qui guide le flux (photo 2). Pendant la conduite, ce disque est alors endommagé voire complètement détruit par la turbine en rotation ce qui provoque la défaillance de la pompe à eau. Des fragments du disque peuvent s'introduire dans le circuit de refroidissement et causer des dommages conséquents.

Voir également l'information technique INA 0162.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
 Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REP>XPERT