



## INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Correa dentada bañada en aceite

## Desgaste prematuro de la correa dentada y código de avería en la Unidad de Control del Motor

Fabricantes: Citroen  
Peugeot  
DS  
Vauxhall  
Opel  
Toyota

Motores: Motores de gasolina de 1,2 litros y 3 cilindros, como PSA/EB

Consulte la asignación actual en los catálogos



Figura 1: Boquilla de aspiración de la bomba de aceite, taponada por restos de la correa dentada

En los motores de gasolina de 1,2 litros de varios de los modelos de los fabricantes de vehículos mencionados anteriormente, puede producirse un desgaste prematuro de la correa dentada. A este respecto, es posible que los códigos de avería (DTC) P15A0, P15A1 y P15A8 estén guardadas en la unidad de control del motor. En el cuadro de instrumentos se encenderá el testigo de avería, debido al taponamiento de la boquilla de aspiración de aceite de la bomba (Figura 1) y de los conductos de aceite. Si este daño no se detecta a tiempo, es posible que se produzcan daños graves en el motor.

Durante una visita de mantenimiento o una reparación del vehículo, siempre es aconsejable comprobar visualmente el estado de la correa dentada a través de la apertura de servicio de la carcasa de distribución y proceder según corresponda. Si el cambio de correa dentada se realiza debido a este problema, pueden verse afectadas todas las piezas que transportan el aceite. En función del grado de suciedad, se recomienda comprobar si los conductos de aceite están obstruidos y enjuagarlos si es posible. En los casos más extremos, es posible que se tenga que sustituir la bomba de aceite.

Para garantizar la seguridad de funcionamiento de la nueva correa dentada de forma duradera, solo se debe utilizar un aceite de motor que cumpla con las indicaciones del fabricante del vehículo. Los clientes del taller afectados deben estar al tanto de las indicaciones sobre el aceite de motor de sus vehículos.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

**Schaeffler Iberia S.L.U.**  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
[www.repxpert.es](http://www.repxpert.es)

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**