

Blue Print


AD07R1785, AD07R2264




aplicações:

Honda Accord CN1/CN2 2003>08; CR-V RD9/RE6 2005>08; FR-V BE5 2005>08

PT

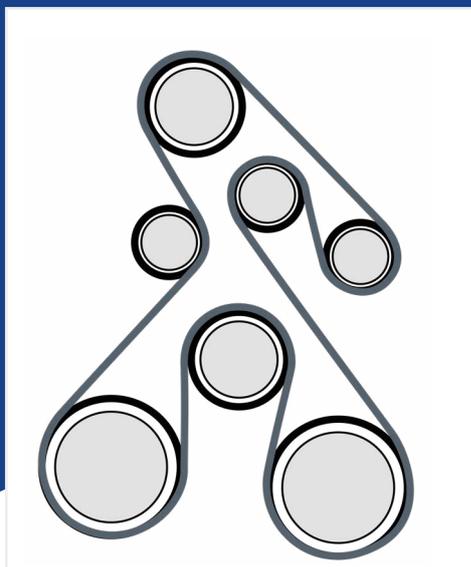

Trajeto original com correia de 2264 mm

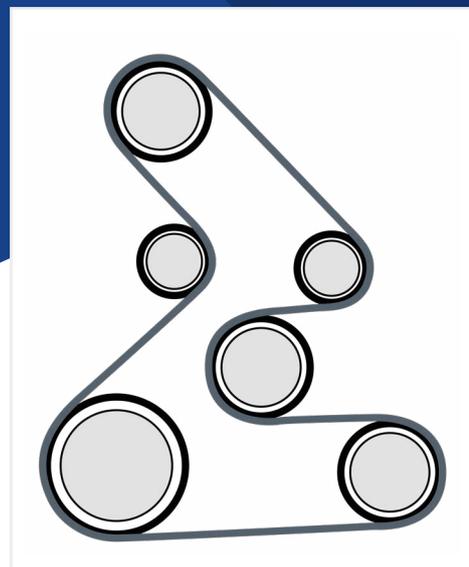

Trajeto modificado com polia removida e correia de 1785 mm

Correia auxiliar

Problema

Ruído ou barulho metálico proveniente da zona do motor que aumenta com a rotação.

Causa

Demasiada carga na polia do alternador que causa o desgaste prematuro dos rolamentos do alternador.

Solução

Modificar o conjunto auxiliar, alterar o trajeto e tamanho da correia auxiliar de forma a reduzir a tensão nos rolamentos do alternador.

A modificação envolve a remoção por completo do polia de desvio, que está junto do alternador, e a substituição da correia original de 2264mm por uma correia mais curta de 1785mm, que é aplicada conforme o diagrama acima.

Ao substituir a correia auxiliar, é aconselhável verificar os rolamentos do alternador, rodar a polia e verificar se existe qualquer irregularidade ou ruído, e, se necessário, substituir também o alternador.

Para mais informação consulte o nosso catálogo: partsfinder.bilsteingroup.com