

Passenf für:

Verschiedene Hyundai- und Kia-Modelle

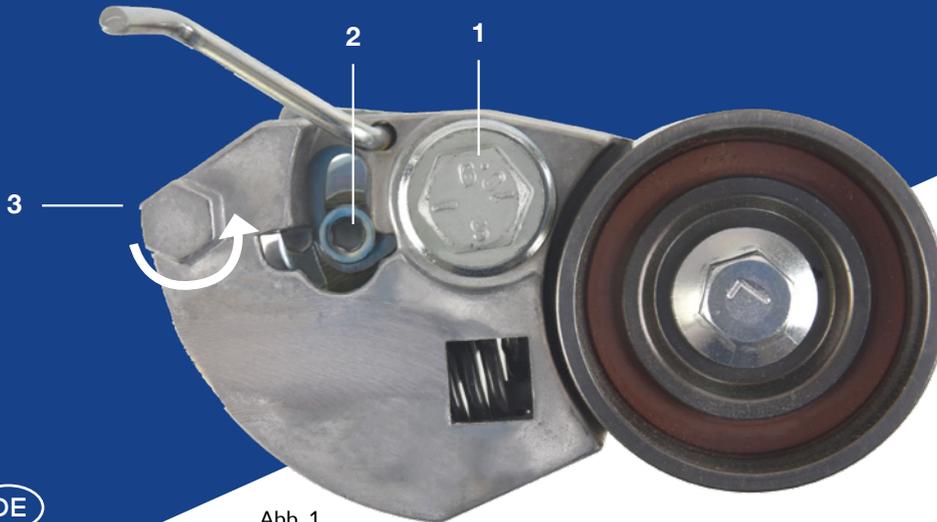


Abb. 1



Abb. 2

DE

## Spannrolle für Zahnriemen

### Problem

Diese Spannrolle für Zahnriemen muss während des Einbaus korrekt eingestellt werden. Wird dies nicht beachtet, kann der komplette Riementrieb ausfallen.

### Ursache

Ein zu frühes Entfernen des Haltestifts beeinflusst den Betrieb der Spannrolle dramatisch, was zu einem vorzeitigen Ausfall und zu einem möglichen Motorschaden führen kann.

### Lösung

**Abb.1** Verbauen Sie die neue Spannrolle und ziehen Sie die Schraube (1) mit 55-60 Nm an.

Lösen Sie die Innensechskantschraube (2).

Drehen Sie die Spannrolle mit Hilfe des Sechskants gegen den Uhrzeigersinn. (3)

Drehen Sie den Motor langsam zwei Umdrehungen im Uhrzeigersinn.

**Abb.2** Die Innensechskantschraube sollte sich nun in der oberen Position des Langlochs befinden.

Vergewissern Sie sich, dass die Steuermarkierungen fluchten, und ziehen Sie dann die Innensechskantschraube mit 10 Nm an.

Entfernen Sie den Haltestift der Spannrolle. Die Spannrolle sollte sich nun in der richtigen Position befinden und korrekt eingestellt sein.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)