

Blue Print ADM57652

Geschikt voor:
Ford Ranger 2.5 en 3.0 TDCi, Mazda BT50 2.5 en 3.0 DT



NL

SPANROL VOOR TANDRIEM

Probleem

Zwakke of ontoereikende tandriemspanning na het vervangen van de spanrol.


Reden

Wanneer een nieuwe spanrol tijdens de montage geen weerstand geeft, dan moet voor de montage van de tandriem de drukkamer ontvlucht worden volgens de hierna vermelde procedure.

Oplossing

- Monteer de spanrol aan de motor.
- Draai met het juiste gereedschap de spanrol met een kracht van 39 Nm of minder, en draai de spanrol daarna langzaam terug.
- Herhaal dit meerdere keren.
- Kijk na of de zuigerstang in montagestand weerstand geeft.
- Als u geen weerstand vaststelt, herhaal dan de procedure.

Wanneer u zeker bent dat de spanrol correct functioneert, kan u verdergaan met de montage van de tandriem. Volg hierbij de instructies van de voertuigfabrikant.

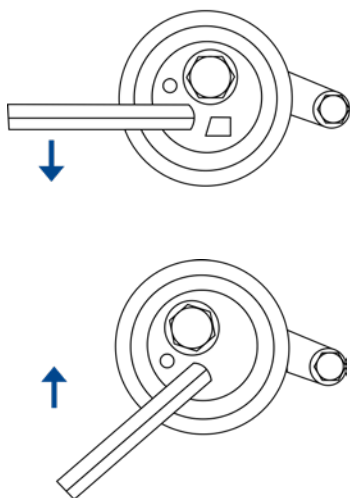

Meer technische informatie kan u vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com