


# Blue Print ADM58644, ADM58645, ADM58646, ADM58690

Aplicações:  
Modelos Mazda GG e GY

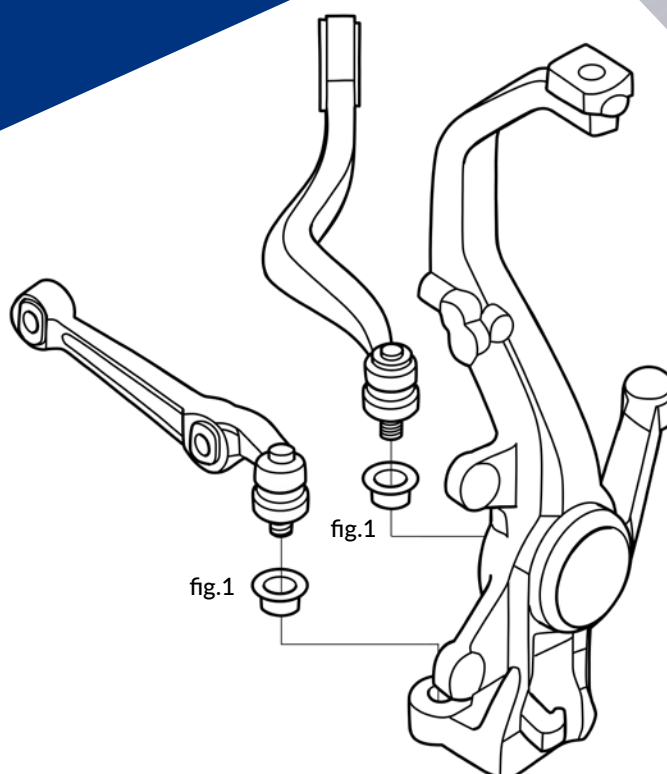

PT



## Problema

Ao substituir o braço de suspensão inferior, a rótula do braço novo não encaixa de forma firme na manga do eixo.

O diâmetro do orifício da manga de eixo onde a rótula do braço encaixa é demasiado largo, permitindo o movimento no encaixe.

## Causa

A manga de eixo possui um casquilho (fig. 1) onde a rótula encaixa. O casquilho pode sair juntamente com a rótula usada durante a sua remoção.

## Solução

Remova o casquilho da rótula usada e reencaixe na rótula nova. Se o casquilho ficar danificado durante a remoção, terá de ser substituído por um novo.

**Nota:** os casquilhos (dianteiro e traseiro) representadas não são permutáveis.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)