



TURBOS

TURBOS HOET



NUMBER ONE  
IN  
**TURBOS**

# TECHINFO T101

[WWW.TH-GROUP.EU](http://WWW.TH-GROUP.EU)


## TECHINFOT101

### TECHNISCHE INFO – 1.9DCi RENAULT

De 1.9DCi Renault motoren hebben specifieke aandacht nodig bij vervanging van de turbo zodat herhaling van de turbo schade wordt voorkomen.

**Het is dus van groot belang dat volgende werkmethode wordt opgevolgd:**

Pakking turbine inlaat moet goed gemonteerd worden, zie hieronder :  
(let op gat pakking en inlaat gat turbine inlaat)

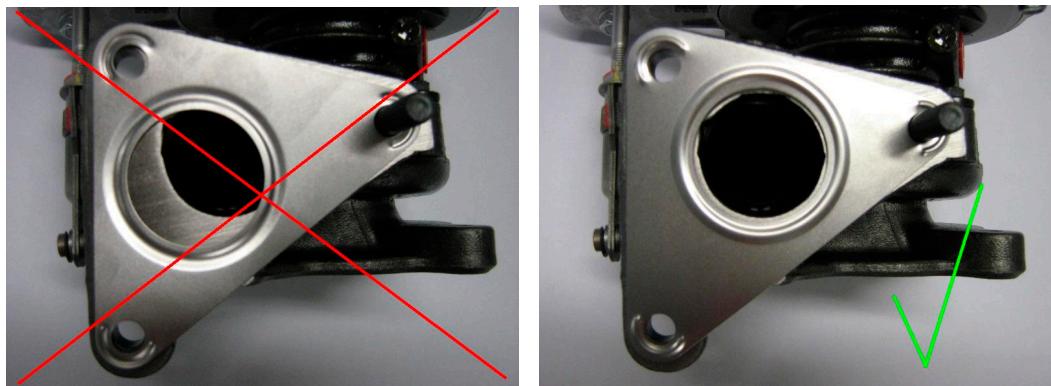

- ✓ Oliepomp controleren : een defect in de oliepomp kan te hoge oliedruk veroorzaken, wat kan leiden tot olielekkage uit de turbo.
- ✓ Aansluiting van olieaanvoerleiding in blok controleren op verstoppingen, om een gebrek aan oliesmering voor de turbo te voorkomen.
- ✓ EGR klep controleren en vervangen op voertuigen van voor juni 2003 om drukverlies van de turbo te voorkomen.
- ✓ Zorgvuldig olie vullen : let op dat er geen olie in de carterventilatie loopt, anders zal de turbo een overmatige fluittoon kunnen veroorzaken.
- ✓ Vervang de luchtinlaat leiding op het type Renault Laguna II (model van voor juni 2002) om mogelijke turboschade te voorkomen.


## TECHINFOT101

### INFO TECHNIQUE – 1.9DCi RENAULT

Le moteur 1.9DCi de Renault nécessite une attention particulière lors du remplacement du turbo, afin d'éviter une répétition de la panne.

**Il est donc primordial de suivre les instructions suivantes:**

Joint d'entrée des gaz doit être monté correctement, voir ci-dessous:  
(remarquez l'ouverture dans le joint par rapport à l'entrée des gaz)

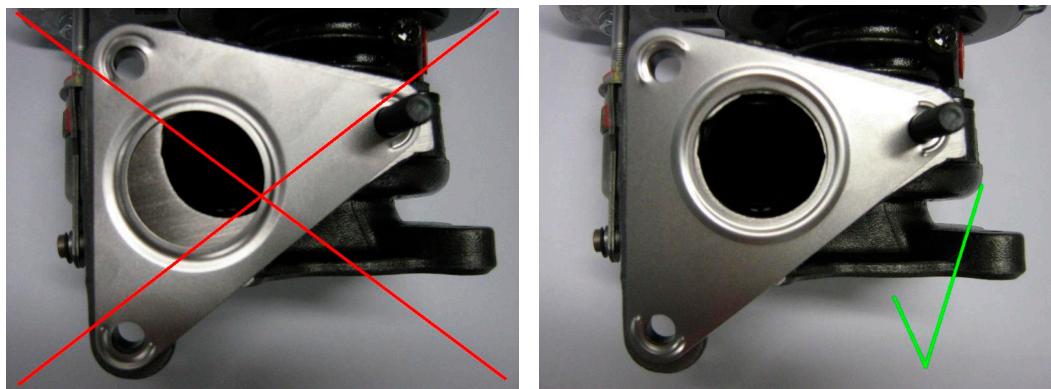


- ✓ Contrôlez la pompe à huile: un défaut au niveau de la pompe à huile peut provoquer une surpression d'huile, et résulter dans un turbo qui fuit l'huile.
- ✓ Vérifiez le raccord du tuyau de graissage au niveau du bloc moteur, un bouchon à ce niveau provoquerait un manque de graissage du turbo.
- ✓ Contrôlez la vanne EGR, ou même remplacer la vanne sur tout véhicule datant d'avant juin 2003, pour éviter une perte de pression turbo.
- ✓ Soignez le niveau d'huile : assurez-vous que l'huile ne se propage pas dans le reniflard moteur, ceci pourrait inciter un sifflement excessif du turbo.
- ✓ Remplacez le tuyau d'aspiration d'air sur le modèle Renault Laguna II (Modèle d'avant juin 2002) pour exclure tout dommages au turbo.

## TECHINFOT101

### ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ – 1.9DCi RENAULT

Двигателите на Renault -1.9DCi се нуждаят от специално внимание при подмяна на турбокомпресора с оглед предотвратяване на по-нататъшни повреди. **Важно е да се спазват следните процедури:**

Гарнитурата откъм изпускателния колектор трябва да се монтира правилно, вижте снимките : (обърнете внимание на отвора на гарнитурата и на фланеца)

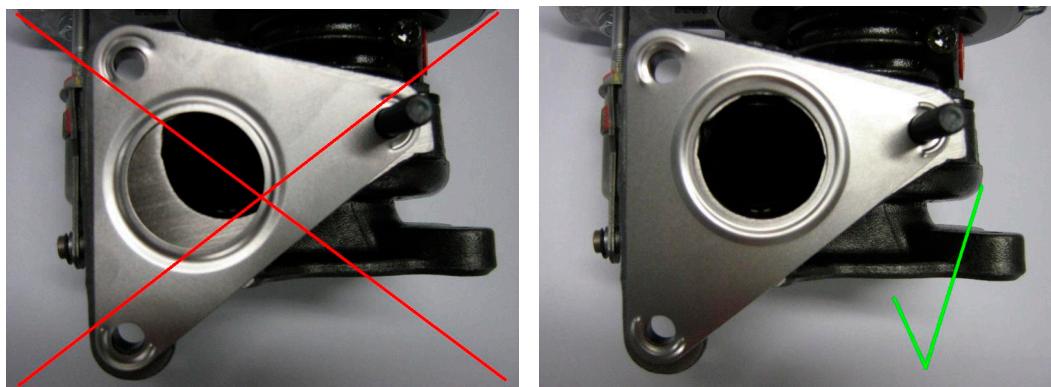

Проверете маслената помпа : дефект в маслената помпа може да предизвика повишаване на налягането на маслото, което може да доведе до теч на масло от турбото.

- ✓ Проверете дали захранващия маслопровод към турбото не е запущен с оглед предпазване от липса на мазане на турбото.
- ✓ Проверете EGR клапана и го подменете за автомобилите произведени преди 2003 с оглед предотвратяване загуба на налягане от турбото.
- ✓ Наливайте масло много внимателно - важно е да не попадне масло в отдушника на двигателя. Това може да доведе до силен шум в турбокомпресора.
- ✓ Подменете входящия въздуховод на турбото на Renault Laguna - серия II, (моделите преди юни 2002) с оглед предотвратяване на по-нататъшни повреди.



## TECHINFOT101

### INFORMAȚII TEHNICE – 1.9DCi RENAULT

Motoarele 1.9DCI Renault au nevoie de o atenție specială în timpul înlocuirii turbosuflantelor pentru a preveni defectarea ulterioară a turbosuflantei ce urmează să fie montată.

**Este foarte important ca următoarea procedură de lucru să fie urmată:**

Garnitura de etanșare dintre evacuarea gazelor din motor și turbosuflantă trebuie montată corect, pozele de mai jos reprezintă varianta corectă. Vă rugăm să fiți foarte atenți la centrarea orificiilor.

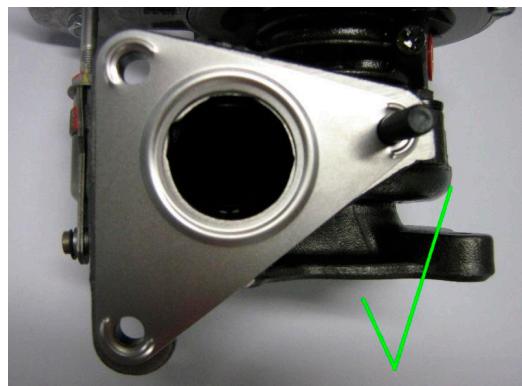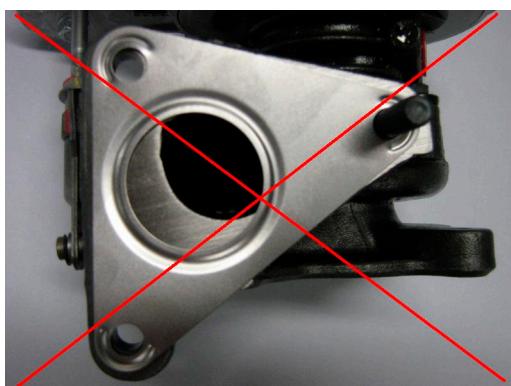

- ✓ Verificați baia de ulei: un defect în baia de ulei poate crea probleme în presiunea de ulei, lucru care poate duce la scurgeri de ulei din turbosuflantă.
- ✓ Verificați conducta de admisie a uleiului în turbosuflantă pentru depunerile sau dacă este înfundată astfel încât să poate fi prevenită funcționarea fără ulei a turbosuflantei.
- ✓ Verificați valva EGR și înlocuiți-o dacă vehiculul este produs înainte de 2003 pentru a preveni pierderile de presiune.
- ✓ Reumpleți cu grijă motorul cu ulei: verificați aerisitorul gazelor de carter, să fie curat deoarece aceasta poate conduce la un puternic șuierat al turbosuflantei.


## TECHINFOT101

### TECHNICAL INFO – 1.9DCi RENAULT

The 1.9DCi Renault engines need specific attention while replacing the turbocharger in order to prevent future turbocharger damage.

**It is important that the following working procedure is being carried out:**

The turbine-inlet gasket must be properly mounted, see pictures below : (pay specific attention to the hole of the gasket and the turbine inlet flange)

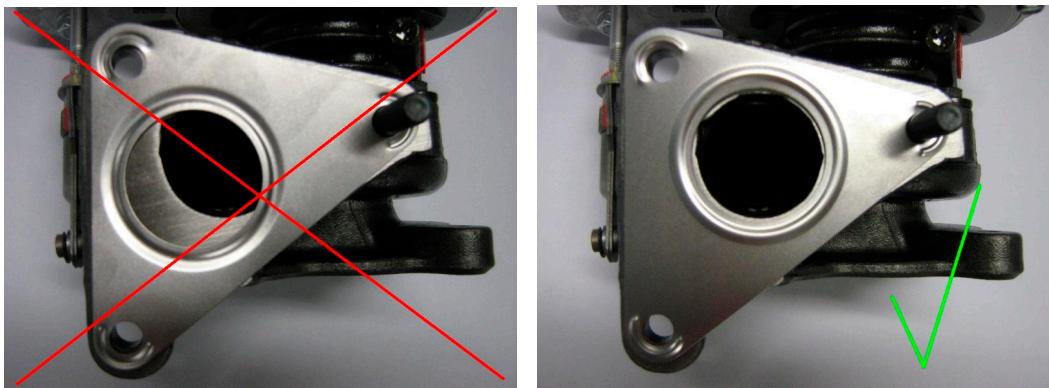

- ✓ Check the oilpump : a defect in the oilpump can cause a rise in the oil pressure, which could lead to oil leakage from the turbo.
- ✓ Verify if the oil feed pipe on the engine side is not clogged, in order to prevent a lack of oil lubrication for the turbocharger.
- ✓ Check the EGR valve and repalce it on vehicles before 2003 to prevent a loss in turbocharger pressure.
- ✓ Refill the oil very carefully: it is important that there is no oil in the breather, becasue that could lead to a strong whistle-sound in the turbocharger.
- ✓ Replace the air inlet hose on the Renault Laguna type II (model before June 2002) in order to prevent possible turbo damage.

## TECHINFOT101


### Informacja techniczna – 1.9DCi RENAULT

Silnik 1.9DCi montowany w RENAULT potrzebuje szczególnej uwagi podczas wymiany turbosprężarki w celu uniknięcia uszkodzenia w przyszłości.

Ważne jest dostosowanie się do wspomnianej metody montażu oraz postępowanie zgodnie z nią.

Uszczelka wlotu turbiny musi być zamontowana poprawnie, sprawdź obrazki poniżej:

(proszę zwrócić szczególną uwagę na otwór w uszczelce oraz flanszę turbiny)

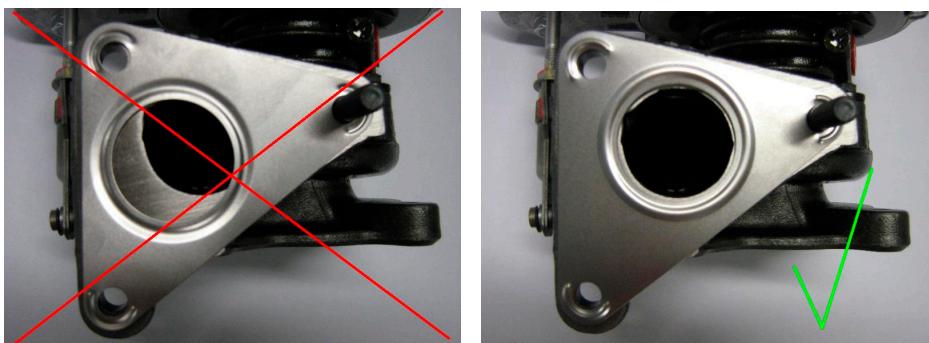

- ✓ Sprawdź pompę olejową: wszelkie defekty w pompie oleju mogą spowodować wzrost ciśnienia oleju, który może prowadzić do wycieków z turbiny.
- ✓ Sprawdź czy przewód dopływu oleju po stronie silnika nie jest zablokowany w celu uniknięcia braku smarowania turbosprężarki.
- ✓ Sprawdź zawór EGR, wymień zawór w pojazdach sprzed 2003 roku w celu uniknięcia strat w ciśnieniu doładowania.
- ✓ Ostrożnie uzupełnij olej: ważne jest żeby nie było oleju w jednostce odpowietrzającej ponieważ może to powodować dość głośny świsz w turbosprężarce.
- ✓ Wymień przewód dolotu powietrza do turbosprężarki w Renault Laguna II (modele przed Czerwiec 2002) celem zapobiegnięcia uszkodzenia turbiny.

# **Garrett®**

by Honeywell



---

**Schwitzer**