


**PI 1857**

 Csak szakképzett személyzet részére!  
 1/1

# PRODUCT INFORMATION

## DUGATTYÚK ÉS HAJTÓKAROK 1.8 TFSI ÉS TSI MOTOROKHOZ


Gyártó	Motorkódbetű	Gyártási év	Dugattyú ref. sz.	Hajtókar ref. sz.
Audi/Seat/Škoda/Volkswagen	CDAА/CDAB/CDHA/CDHB	2006.11. →	06H107065DL	06J 198 401H

A sorozatban módosították az 1.8 TFSI és TSI motoroknál a dugattyúkat. Az új dugattyúk optimalizált háromrészes olajlehúzó gyűrűkkel és egy DLC bevonatú csapszeggel vannak ellátva. Mivel a módosítás során a dugattyúcsap átmérője 21 mm-ről 23 mm-re változott, a dugattyúk cseréjekor a hajtókart is ki kell cserélni.

A Motorservice ezennel megfelelő dugattyúkat és hajtókarokat bocsát rendelkezésre az utópiac számára. A hajtókarokat motor-készletként (4 darab) kínálja, mivel súlyuk pontosan össze van hangolva.

### FIGYELEM

Annak érdekében, hogy megakadályozzák az alkatrészek különböző súlya miatti egyensúlyhibákat, a Motorservice azt javasolja, hogy a motor dugattyúit és hajtókarjait mindig teljesen cseréljék.

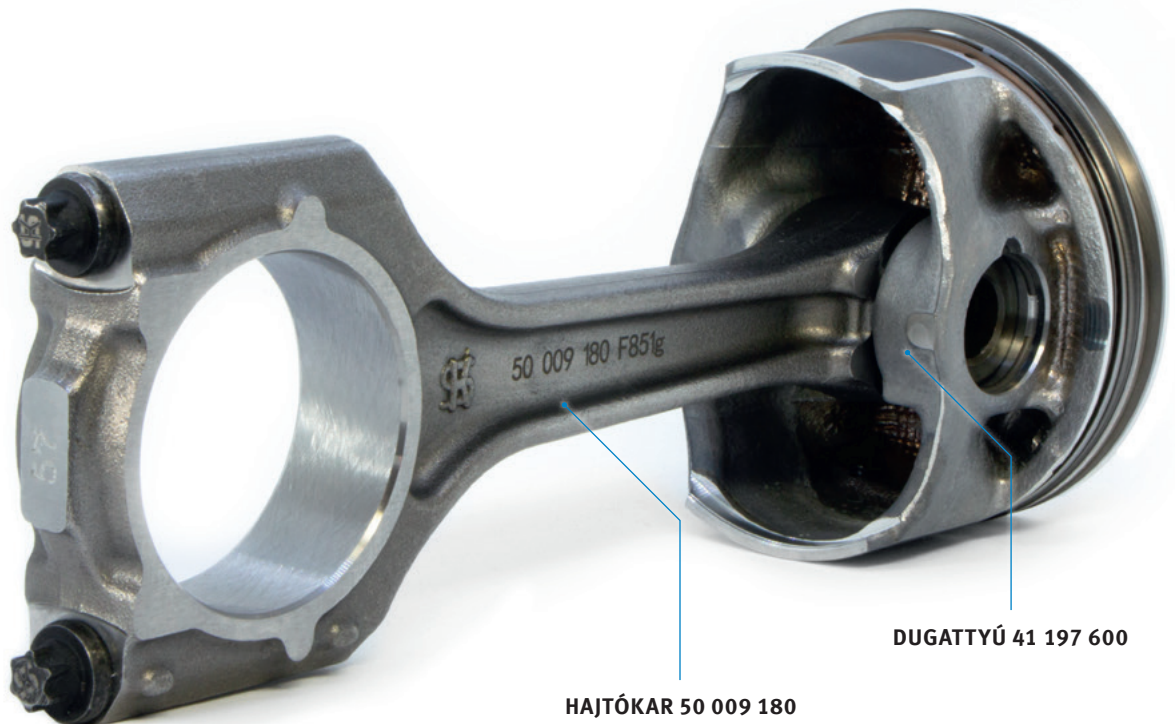

HAJTÓKAR 50 009 180

DUGATTYÚ 41 197 600