


ATENCIÓN AL ENSAMBLAR LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN CT-879

Problema:

Disminución del ancho original de la correa de distribución generada por el desgaste en su lateral. En algunos casos la correa se rompe.

Ancho original de la correa: **25,4 mm**


Ancho averiguado en la correa: **11,32 mm**

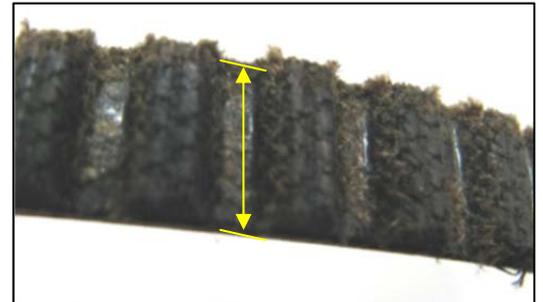

Causa:

Tornillo y/o placa de fijación del tensor con desalienación angular.

Holgura en la fijación de la carenaje o entre los ejes de rotación del sistema de sincronismo hacen con que las partes tengan contacto entre la carenaje generando el desgaste en la lateral de la correa.

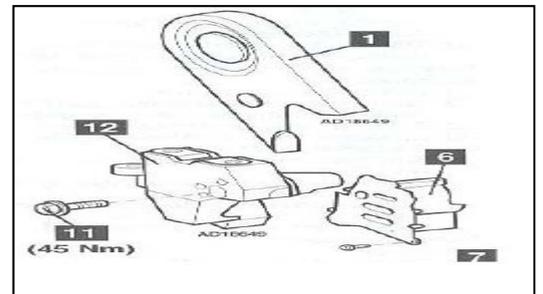

Solución:

El tensor deberá ser ensamblado con las herramientas apropiadas. El código de la herramienta Fiat es 1860876000.

El tensor deberá estar en su posición correcta de trabajo.

