

## ContiTech

### ATENÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CORREIA CT 879

Veículos Fiat Palio/ Weekend/ Siena/ Strada – 1.6 16V

#### Problema:

Redução da largura original da correia gerado pelo desgaste na lateral. Em alguns casos quebra da correia.

Largura Original da correia: **25,4 mm.**

Largura verificada na correia: **11,32mm.**

#### Causa:

Prisioneiro e ou placa de fixação do tensor com desalinhamento angular.

Folgas na fixação da carenagem ou entre os eixos de rotação do sistema de sincronismo fazem com que as partes tenham contato entre a carenagem gerando o desgaste na lateral da correia.

#### Solução:

O Tensor deve ser instalado com ferramentas apropriadas. O cód. da ferramenta Fiat é 1860876000. O tensor deve estar em sua posição correta de trabalho.

