

0016 Information service technique

Sujet : Joints d'arbre intégrés

Objet : 81-90006-00
 81-90010-00
 81-90016-00
 81-90018-00

Marque : Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

Type : divers

Code moteur : divers

**Joint d'arbre intégré -
 note sur la pose**

Chers clients,

La partie en caoutchouc en-dessous des joints d'arbre intégrés n'a aucune fonction d'étanchéité [fig. 2]. Lors du remplacement, il faut donc apposer une pâte d'étanchéité supplémentaire ou un joint de carter d'huile adéquat.

Le carter d'huile doit ainsi toujours être démonté et étanché à nouveau lors du remplacement des joints d'arbre intégrés.

Avec nos meilleures salutations
 Votre équipe de service VICTOR REINZ

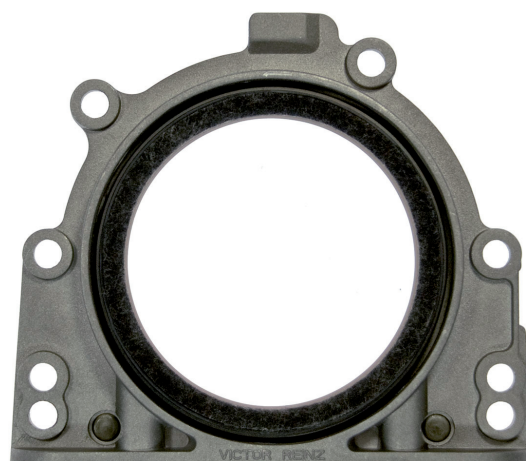

Figure 1_Joint d'arbre intégré 81-90006-00

Figure 2_Face inférieure du joint d'arbre intégré

VICTOR REINZ - le meilleur moyen d'obtenir un bon joint.