

Zamjena kolotura za napinjanje 531 0069 10 i 531 0071 10 kolotutom 531 0250 10

Proizvođači vozila:

Renault, Jeep

Modeli:

Renault Espace, Fuego, Master, Traffic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep Cherokee, Comanche


Motori:

J8S 2.1 D, 2.1 TD

LuK-AS-br.: 531 0250 10


Br. za narudžbu rezervnog dijela:

77 00 871 169
77 00 852 114 (zamijenjeno)
77 00 722 452 (zamijenjeno)

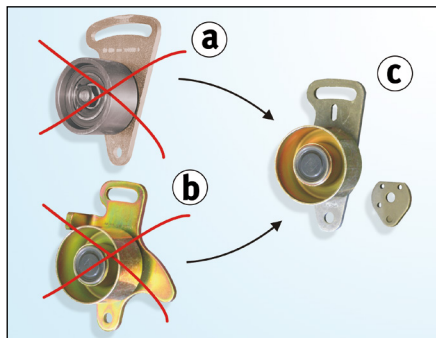

Slika 1: Prikaz zamjene

- Kolotur za napinjanje 531 0071 10
- Kolotur za napinjanje 531 0069 10
- Kolotur za napinjanje **531 0250 10**

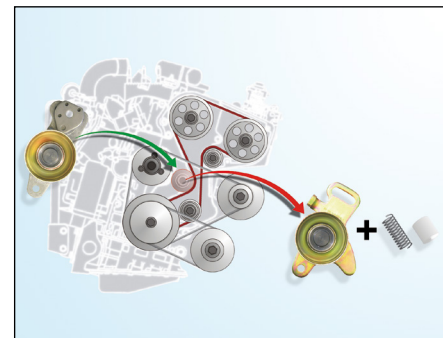

Slika 2: Pregled pogona

Oba kolotura za napinjanje **531 0069 10** i **531 0071 10** se više **ne isporučuju** – oba kolotura su zamijenjena kolotutom za napinjanje **531 0250 10** (vidi sliku 1).

Kolotur za napinjanje **531 0250 10** sastoji se od dva dijela:

- kolotur za napinjanje s držačem
- odstojna pločica

Naputak za ispravnu instalaciju:

1. Motor staviti u ispravan položaj prema uputama navedenim od strane proizvođača
2. Demontirati stari kolotur za napinjanje (opruga i čahura više **nisu** potrebne)
3. Montirati novi kolotur za napinjanje (stari vijci se mogu dalje koristiti)
4. Zupčasti remen napnite pomoću odgovarajućih alata
5. Učvrzne vijke zategnite prema podacima proizvođača
6. Koljenasto vratilo okrenite za dva obrtaja u smjeru vrtnje motora
7. Provjerite napetost zupčastog remena pomoću odgovarajućeg mjerila, prema potrebi korigirajte napetost remena (ponovite korake 4. do 6.)



Pridržavajte se uputa i podataka proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 12.2007

INA 0018

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket