



SERVICE INFO – INA 0021



Κίνδυνος να μπερδευτούν οι τεντωτήρες 531 0399 20 και 531 0500 20

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Škoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle


Κινητήρας: 1.8, 1.8T

Κωδικός ανταλλακτικού: 531 0399 20
531 0500 20

Κωδικός OE: 531 0399 20 06B 109 243 (τρέχων)
531 0500 20 06B 109 243 (τρέχων)
06B 109 243 D
06B 109 243 A



Εικόνα 1: 531 0399 20

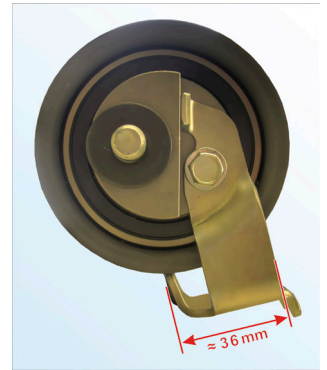

Εικόνα 2: 531 0500 20

Κατά την αντικατάσταση του τεντωτήρα στο σύστημα χρονισμού πρέπει να προσέξετε την ακριβή αντιστοίχιση στο όχημα.

Οι δύο τεντωτήρες 531 0399 20 και 531 0500 20 είναι σχεδόν ίδιοι εξωτερικά.

Υπόδειξη:

Λόγω της διαφορετικής γεωμετρίας του τερματικού ελάσματος οι τεντωτήρες δεν είναι εναλλάξιμοι!

Εάν τοποθετηθεί λάθος τεντωτήρας υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στον κινητήρα!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.gr
 www.rexpert.gr

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0021