

Ryzyko pomylenia napinaczy 531 0399 20 i 531 0500 20

Marki pojazdów:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modele:

- Audii A3, TT, TT Roadster
- Seat Alhambra, Leon, Toledo II
- Skoda Octavia
- Volkswagen Bora, Golf IV, New Beetle

Silnik: 1.8, 1.8T

Nr LuK: 531 0399 20
531 0500 20

Nr OE:

531 0399 20 06B 109 243 (aktualny)
531 0500 20 06B 109 243 F (aktualny)
06B 109 243 D
06B 109 243 A




Fot. 1. 531 0399 20

Podczas montażu napinaczy w układzie paska rozrządu konieczne sprawdzić właściwą aplikację.

Oba napinacze **531 0399 20** i **531 0500 20** są optycznie trudne do rozróżnienia.

Wskazówka :

Wskutek różnicy wymiarów odboju, napinacze nie są zamiennie!

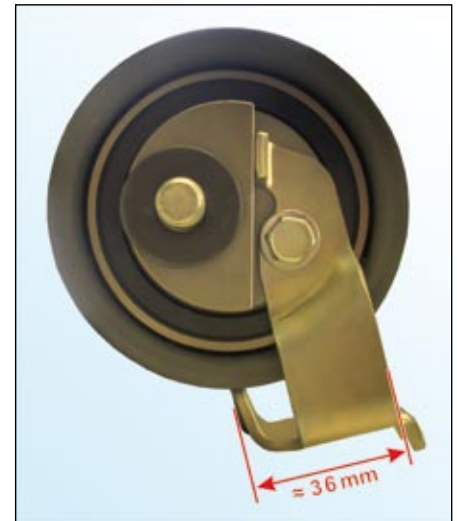

Fot. 2. 531 0500 20



Pomyłka w doborze napinacza grozi **uszkodzeniem silnika!**

Stosować się do zaleceń producenta pojazdu !

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.luk-as.pl lub portalu RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 06.2008

INA 0021

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG