

INFO TECHNIQUE



Différences visuelles sur le tendeur de courroie 533 0086 30

Constructeurs : Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modèles :

Audi : A6, 80

Ford : Galaxy

Seat : Alhambra, Cordoba,

Ibiza II, Inca, Toledo I

VW : Caddy II, Golf III, Golf IV,

Passat, Polo, Sharan,

Vento, Transporter T4

Moteurs :

1.7 D, 1.7 SDI

1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI

2.4 D, 2.5 TD

Références OE :

Ford : 95VW-10145-DA

1039808

Groupe VW : 028 903 315 N (ancienne)

028 903 315 R (actuelle)

Réf. INA :

533 0086 30

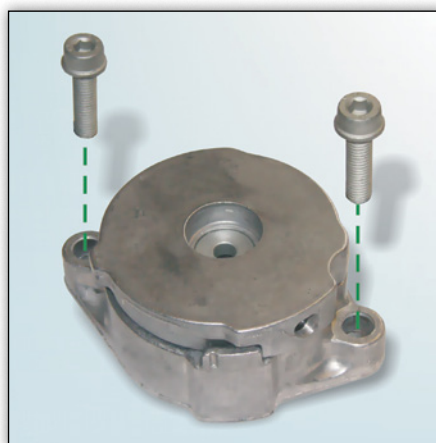


Image 1 : Version INA avec deux vis M8 x 35

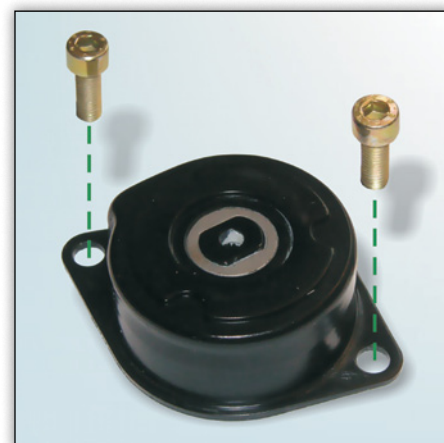


Image 2 : Version avec deux vis M8 x 22

Lors du remplacement du tendeur de courroie 533 0086 30, les versions présentées peuvent être montées sur le véhicule.

Schaeffler Automotive Aftermarket propose actuellement le modèle de l'image 1.

Les deux modèles répondent aux exigences techniques.

Remarque :

Les vis (M8 x 35) fournies par Schaeffler Automotive Aftermarket sont à utiliser impérativement en raison de l'extrême épaisseur de la bride du tendeur de courroie 533 0086 30 (image 1).



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule !

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 03.2010

INA 0054

Sous réserve de modifications techniques

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Pour plus d'informations :

Téléphone : 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.04

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

