

SERVICE-INFO



Uiterlijke verschillen bij de riemspanner 533 0086 30

Fabrikanten: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modellen:

Audi: A6, 80

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I

VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Motoren:

1.7 D, 1.7 SDI

1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI

2.4 D, 2.5 D

OE-nummers:

Ford: 95VW-10145-DA

1039808

VW-groep: 028 903 315 N (vervangen)

028 903 315 R (actueel)

Artikelnr.:

533 0086 30

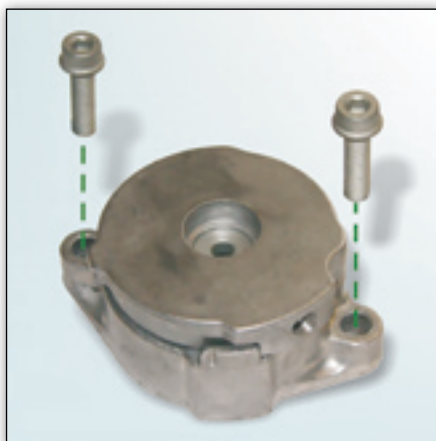


Fig. 1: INA-uitvoering met twee schroeven M8x35



Fig. 2: Uitvoering met twee schroeven M8x22

Bij het vervangen van de riemspanner 533 0086 30 kunnen de getoonde versies in de auto worden gemonteerd.

Schaeffler Automotive Aftermarket biedt momenteel de in Fig. 1 weergegeven versie aan.

Beide uitvoeringen voldoen aan de technische specificaties.

Opgelet:

Vanwege de grotere flensdikte van de riemspanner 533 0086 30 (Fig. 1) moet u altijd de door Schaeffler Automotive Aftermarket meegeleverde schroeven (M8x35) gebruiken.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 03.2010

INA 0054

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, mobiele oproepen max. 42 ct/min.

