



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Solución para ruidos en la zona de la correa auxiliar

Fabricantes: Opel

Modelos: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

Motores: Z18XER

Nº de artículo: 535 0143 10

Debido a fuertes oscilaciones de la correa nervada, se pueden producir ruidos en los modelos mencionados anteriormente equipados con la polea del alternador rígida.

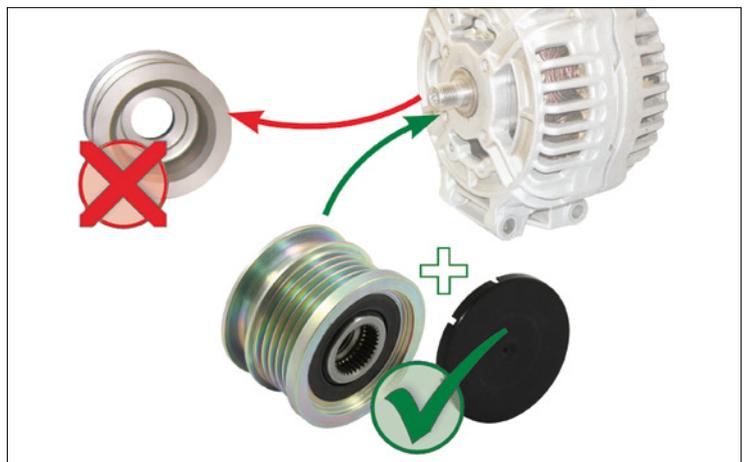


Figura 1: Cambio de polea rígida a una polea libre de alternador



Figura 2: Polea libre del alternador 535 0143 10

Como solución técnica, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece para estos vehículos una polea libre de alternador. Esta polea reduce las cargas dinámicas en la transmisión del grupo auxiliar y evita, de este modo, que se produzcan ruidos.

Schaeffler Automotive Aftermarket recomienda cambiar la polea del alternador rígida por la polea libre de alternador 535 0143 10 en los vehículos afectados.

Atención: Deben respetarse en todo momento las instrucciones de montaje suministradas.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

