



SERVIZIO INFORMAZIONE



Soluzione per i rumori

nella zona dei comandi dei gruppi accessori

Produttore: Opel
 Modello: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
 Motore: Z18XER
 N. art.: 535 0143 10

Le notevoli oscillazioni della cinghia poly V sui veicoli sopra menzionati con puleggia rigida dell'alternatore possono causare la formazione di rumori.

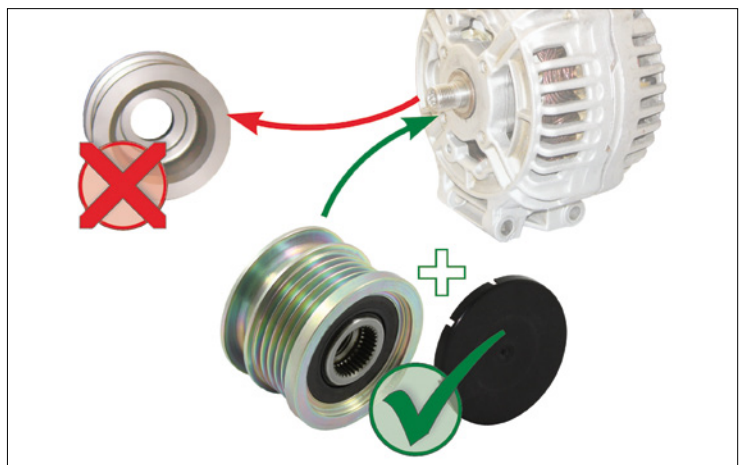


Figura 1: Passaggio dalla puleggia rigida a una ruota libera alternatore



Figura 2: Ruota libera alternatore 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket ha predisposto per questi veicoli una ruota libera alternatore come soluzione tecnica. La ruota consente di attenuare le sollecitazioni dinamiche nel comando dei gruppi accessori prevenendo quindi la formazione di rumori.

Sui veicoli interessati con puleggia rigida dell'alternatore, Schaeffler Automotive Aftermarket consiglia di montare la ruota libera alternatore 535 0143 10.

Attenzione: attenersi assolutamente alle Istruzioni di montaggio allegate!

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
 Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

