



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Bomba de agua 538 0314 10

Avería por uso de sellador adicional

Fabricantes: Chevrolet, Opel

Modelos:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motores: 1.2, 1.4

Nº de artículo: 538 0314 10

Consulte la asignación actual en los catálogos



Fig. 1: 538 0314 10 - Bomba de agua con junta plana incluida

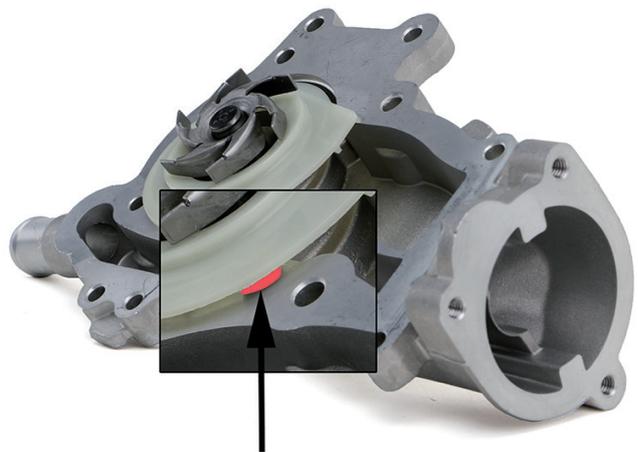


Fig. 2: Disco de plástico suelto debido al exceso de sellador

La bomba de agua 538 0314 10 se sella con una junta plana, y en el montaje NO se debe utilizar ningún tipo de sellador adicional.

De lo contrario, durante el montaje saldrá el sellador excedente entre la carcasa y el disco de plástico que guía el caudal (Fig. 2). Este se puede dañar o destruir completamente, debido al movimiento de giro de paletas, lo que provocaría una avería de la bomba de agua. Los fragmentos del disco de plástico pueden introducirse en el circuito de refrigerante y provocar daños subsiguientes.

Consulte al respecto la información de servicio INA 0162.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
 www.rexpert.es

SCHAEFFLER
 REP>XPERT